



ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

2705ER / 2720ER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Москва

1 ВВЕДЕНИЕ.....	2
1.1 Распаковка прибора	2
1.2 Термины и условные обозначения по технике безопасности.....	2
2 НАЗНАЧЕНИЕ	3
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА	4
5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	4
5.1 Назначение органов управления и индикации.....	4
6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
6.1 Указание мер безопасности	5
6.2 Измерения прибором 2705ER, 2720ER.....	5
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
7.1 Замена источника питания	7
7.2 Уход за внешней поверхностью	7
8 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	7
9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	7
9.1 Тара, упаковка и маркировка упаковки	7
9.2 Условия транспортирования	7
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Распаковка прибора

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован.

После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела 4 настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.

Содержание данного **Руководства по эксплуатации** не может быть воспроизведено в какой-либо форме (копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или официального дилера.

Внимание:

1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных документов не проводится.
2. В соответствии с **ГК РФ** (ч.IV , статья 1227, п. 2): «**Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности**», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено.



Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных документов не проводится.

1.2 Термины и условные обозначения по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.

В инструкции используются следующие предупредительные символы:



WARNING (ВНИМАНИЕ). Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током.



CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность.

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:



ОПАСНО – Высокое напряжение



ВНИМАНИЕ – Смотри Инструкцию



Двойная изоляция



Источник питания

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ПОРЧИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УКАЗАНИЯМИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 6.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Измерители 2705ER и 2720ER используются для измерения сопротивления заземления сооружений и объектов. Дополнительно во всех моделях предусмотрено измерение переменного напряжения.

технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование параметра	2720ER	
Измерение сопротивления		
Пределы измерения сопротивления, Ом	Разрешение, Ом	Погрешность измерения
20	0,01	$\pm (0,015*R + 2*k)$, где R – измеренное значение, k – значение единицы младшего разряда на данном пределе измерения.
200	0,1	
2000	1	
Параметры испыт. сигнала	Ток 2 мА, Частота 820Гц	
Измерение переменного напряжения		
Пределы измерения напряжения, В	Разрешение, В	Погрешность измерения
200	1	$\pm (0,01*U + 1 \text{ В})$, где U – измеренное значение

Таблица 2.2

Наименование параметра	2705ER	
Измерение сопротивления		
Пределы измерения сопротивления, Ом	Разрешение, Ом	Погрешность измерения
10	0,01	$\pm 3,0\%$ от полной шкалы
100	0,1	
1000	1	
Параметры испыт. сигнала	Ток 2 мА, Частота 820Гц	
Измерение переменного напряжения		
Пределы измерения напряжения, В	Погрешность измерения	
30	$\pm 2,5\%$ от полной шкалы	
Общие параметры		
Тип индикатора	Цифровой ЖКИ 3 1\2, для 2720ER Стрелочный с зеркальной шкалой, для 2705ER	
Источник питания	6 x 1,5 В тип АА	
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	205 x 90 x 62	
Масса: -измерителя (с батареей), кг -комплекта проводов в кейсе, кг	0,6 1,8	
Условия эксплуатации	0 °C...40 °C; отн. влажность < 80 %.	
Условия хранения	Минус 20 °C...60 °C.	

3 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

Таблица 3.1

Наименование	Количество	Примечание
Измеритель	1	
Измерительные провода	3 (AL-36)	Красный – 15м, Желтый -10м Зеленый 5м
	1 (AL-33)	Красный –объединенный (Y-образный)
Штыри заземления	2 (TEL-1505)	«Т»-образные
Источник питания	6 x 1,5 В тип АА	Установлены
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковочная коробка	1	

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

4.1 Назначение органов управления и индикации

На рис. 5.1 показаны органы управления и индикации передней панели измерителя 2720ER, 2705ER.

1. Кнопка запуска теста;
2. Переключатель режимов работы;
3. Индикатор;
4. Кнопка «HOLD» (только для 2720ER)
5. Входные гнезда



2705 ER



2720ER

Рис. 5.1.

5 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указание мер безопасности

Для исключения возможности поражения электрическим током следуйте инструкциям:

- К эксплуатации прибора допускаются только персонал имеющий допуск работы с электроустановками до 1000 В;
- не подключать прибор к цепи (объекту) находящимся под напряжением, превышающем предел измерения вольтметра. Максимально допустимое напряжение между выводами Е и Р: **30 В** (2705 ER), **200 В** (2720 ER)
- Не вскрывайте прибор за исключением батарейного отсека
- Измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора,
- Всегда перед использованием осмотрите измерительные провода, не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией,
- не использовать прибор в условиях повышенной влажности.

Для исключения возможности порчи прибора:

- измерения начинать не ранее 30 с после включения прибора,
- не погружать прибор в воду.

5.2 Измерения прибором 2705ER, 2720ER

5.2.1 Подготовка к проведению измерений

2705 ER

1. Проверить нулевое положение стрелки показывающего устройства по шкале « Ω » или «ACV». Установку нуля, при необходимости, выполнить механически регулятором.
2. Контроль напряжения источника питания:
2705 ER – установить переключатель режимов в положение BATT. CHECK и нажать кнопку TEST. Если напряжение в норме, стрелка должна отклониться в сектор «OK». в противном случае – заменить батарею (см. п. 8);

2720 ER

контроль напряжения питания осуществляется автоматически. При включении индикатора  необходимо заменить батарею (см. п. 8).

Примечание (только 2720 ER !): Перед началом измерений переключатель HOLD должен быть установлен в положение OFF. Функцию удержания (HOLD) рекомендуется использовать в случае нестабильности индикации результата измерения.


5.2.2 Измерение переменного напряжения:

1. Подключить тестовые провода к источнику напряжения и клеммам Р, Е прибора.
2. Контроль шагового напряжения: установить переключатель режимов в положение EARTH VOLTAGE (ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) и нажать кнопку TEST.
3. Величина измеренного напряжения не должна превышать 10 В. В противном случае точность измерения сопротивления заземления НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Примечание: Для 2705 ER значение измеренного напряжения считывается по красной шкале ACV (0...30 В).

5.2.3 Измерение сопротивления заземления:

1. Подключение измерительных проводов (режим измерения ТОЧНО): штыри из комплекта прибора установить на одной линии со штырем контура заземления, и подключить к ним измерительные провода, как показано на рисунке:

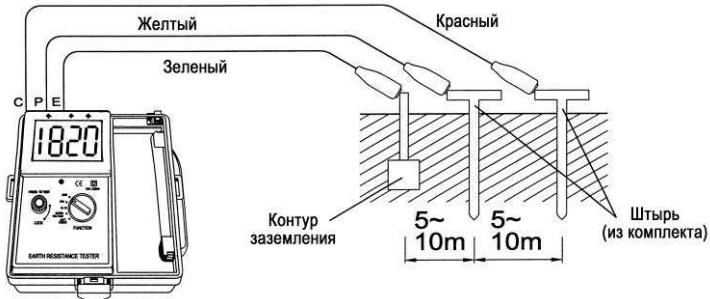

ВНИМАНИЕ! Для исключения порчи прибора, нельзя подавать на измерительный вход (Е и С, Е и Р) высокое напряжение. **Максимально допустимое напряжение между выводами Е и Р: 30 В (2705 ER), 200 В (2720 ER).**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае, если измеряемое сопротивление превышает установленный диапазон (2705 ER – стрелка в крайнем правом положении; 2720 ER – индикация «1» в позиции старшего разряда), необходимо перейти на больший предел измерения.

ЗАМЕЧАНИЕ. Перед изменением положения переключателя режимов, рекомендуется отключать схему измерения прибора (отжать кнопку TEST).

- Контроль качества заземления дополнительных штырей: установить переключатель режимов в положение « $\times 100$ » (2705 ER), « $2 \text{ к}\Omega$ » (2720 ER), и нажать кнопку TEST (в нажатом положении повернуть её по стрелке для фиксации/LOCK).

Если –2705 ER – стрелка «зашкаливает» и не горит индикатор R_c ;

2720 ER – на дисплее индицируется «1» в старшем разряде и отсутствует свечение светодиодного индикатора, то сопротивление заземления установленных штырей превышает допустимый предел. Для уменьшения данного сопротивления, необходимо либо поменять место установки штырей, либо грунт вокруг штырей залить водой (желательно соленой).

- Измерение сопротивления заземления (режим измерения ТОЧНО):


установить переключатель режимов в требуемое положение:

2705 ER – $x1$ (0...10 Ом), $x10$ (0...100 Ом), $x100$ (0...1000 Ом);

2720 ER – 20Ω (0,01...20 Ом), 200Ω (0,1...200 Ом), $2 k\Omega$ (1...2000 кОм),

нажать кнопку TEST и, удерживая, повернуть в направлении LOCK. Считать результат с экрана дисплея.

- Измерение сопротивления заземления (режим измерения ГРУБО). В случае, когда измеряемое сопротивление превышает 10 Ом, либо установка штырей невозможна, измерение рекомендуется проводить по 2-х проводной схеме с использованием дополнительного штыря контура заземления (см. рисунок). Для подключения к дополнительному штырю необходимо использовать красный измерительный провод из комплекта поставки, объединяющий входа С и Р.

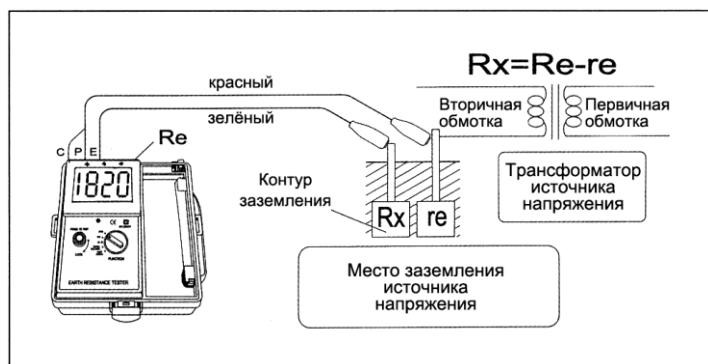

$R_x = R_e - r_e$
RX – действительное значение сопротивления заземления

R_e – измеренное значение сопротивления заземления
 r_e – сопротивление штыря контура заземления = 0,005 Ом

Ток в тестируемой цепи не превышает 2 мА, поэтому в случае использования УЗО в цепях заземления, прибор не вызывает ложного срабатывания устройств защиты. При проведении измерений по 3-х проводной схеме (режим ТОЧНО), свечение красного светодиода подтверждает номинальное значение тестового тока.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ВНИМАНИЕ!** Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела
- ВНИМАНИЕ!** Для исключения поражения электрическим током перед снятием задней панели отключить измерительные провода.

6.1 Замена источника питания

Замену источника питания проводить при индикации разряда батареи в следующей последовательности:

1. Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы и отсоединить от измерителя.
2. Отвернуть два винта на крышке батарейного отсека.
3. Снять крышку батарейного отсека.
4. Заменить источник питания, соблюдая полярность.
5. Установить крышку на место и завернуть винты.

6.2 Уход за внешней поверхностью

Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

Не подвергать ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.

Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Быть особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖК-дисплея, чтобы избежать появления царапин. Для удаления загрязнения использовать ткань, смоченную в воде или в 75 %-ом растворе технического спирта.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для исключения порчи прибора не эксплуатировать его в условиях повышенной влажности.

7 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Проверка производится в соответствии с ГОСТ 8.366-79 «Омметры цифровые. Методы и средства поверки». МИ 1202-86 «ГСИ, Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки».

ГОСТ 8.118-85 «Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки».

ГОСТ 8.409-81 «Омметры. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки:

- магазин сопротивления Р4830/2;
- прибор для поверки вольтметров переменного тока В1-9 с усилителем Я1В-22.

Межповерочный интервал 1 год.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Тара, упаковка и маркировка упаковки

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из пенопласта.

Упаковка прибора производится в следующей последовательности:

1. коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки;
2. прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку;
3. эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой стенкой коробки и прибором;
4. товароводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки;
5. обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать;
6. маркировку упаковки производить в соответствии с ГОСТ 4192—77.

8.2 Условия транспортирования

1. Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 20 °C до плюс 60°C и относительной влажности до 95 % при температуре окружающей среды не более плюс 30°C.
2. При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

3. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.
4. Условия транспортирования приборов по ГОСТ 22261-94.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма - изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенными в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве.